


Невозможность выключения электрического стояночного тормоза на модели Legacy/Outback

Информация о неисправности

Предупреждающая лампа электрического стояночного тормоза продолжает гореть. Невозможно выключить электрический стояночный тормоз.

Описание неисправности

Система спроектирована таким образом, что электрический стояночный тормоз “зажимается” при начальной активации и “перезажимается” через 150 секунд после начальной активации.

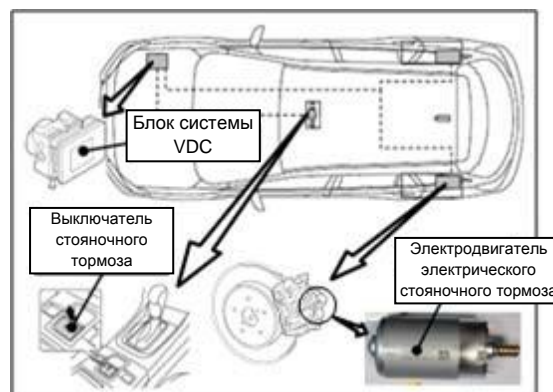

В результате некорректной работы программного обеспечения блока управления электрическим стояночным тормозом, в случае, если выключатель зажигания автомобиля переводится в положение “ON” одновременно с моментом, когда “перезажимается” электрический стояночный тормоз (как описано выше), электрический ток начинает непрерывно подаваться на электродвигатель электрического стояночного тормоза, что в итоге приводит к заклиниванию электродвигателя и не позволяет выключить электрический стояночный тормоз.

Результаты оценки по нормативным актам

Невозможность выключения электрического стояночного тормоза не соответствует требованиям к системе управления стояночным тормозом, указанным в директиве ООН №13-Н.

План устранения проблемы

Subaru перепрограммирует систему управления электрическим стояночным тормозом на затронутых автомобилях.